

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarski)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRAC.
"SW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 59-310-5224 WZAWNC ZDRÓ.
ul. Roźnana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 885 000 30-642 wynik0

Sprawozdanie z dnia 18.12.2014 r.

BOX „SOBIECIN” Walbrzych

Opinia Nr 005948

2014-12-31

w budynku przy ul.

Wschodniej

nr 4

W

Датум: _____

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

Współnotę Mieszkalową,

в администрации, 12-07-12 Соборном

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:
Podczas kontroli przewoźny sekretowe

ad 2 nieprawidłowe podłączenia: przewód nr 6 pięci. COK z H-4 narazem z piecem kuchennym z H-14 oraz w przewodzie nr 9 z układem od CO gaz z H-7 podłączenia jest wentylacja łazienki z H-7 (w)

Ad 3 - mieszkanie diskretyjne - dane PCV bez nowotworów w M: 2, 4, 8.

10.11 i w 11.11 jeden nawiewnik zamontowany nieprawidłowo

- brak wentylacji wpięciu kuchen w 14-2, 12, 14, 11

- buak ventilasi wipewene Torontu u M-2, 12w
- buak ventilasi wipewene Torontu u M-2, 12w

- brak wzmianki w planach i sprawozdaniach
- za mało danych o chorobie Tarantki w H-7, 10

- brak wentylacji nawiewowej dla pieca COK w H-4, 10 natomiast w H-7 nawiew z korytarza $\phi 150$.

- nieprawidłowo wykonane gętylacje wywiercone w kolumnie M-1, 4, 7, 8, 10 oraz w ławach M-10, 11

8, 10 oraz w lodowcach M-10, M-11
- do demontażu wentylatorów elektrycznych z wentylacji w M-10 (okap)
w M-7 (okap)

VERIL

Kontrolirale dokonal: Marek Paws, Marcia Buziel

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 30.12.2019

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. **Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia**

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

...Daniel Siara...
Pioczek i podnis

Za zgodnosti s priporočili

Data Podpis

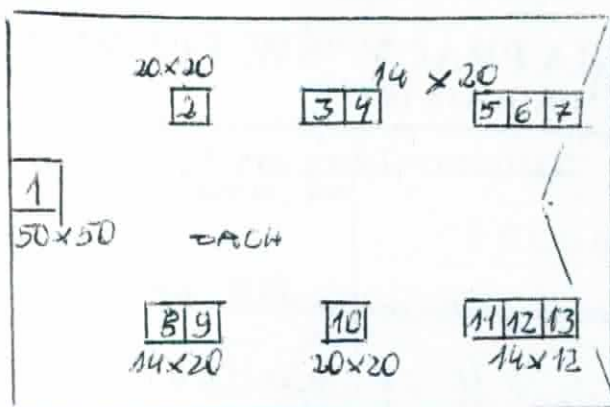

WK - piec CO na opał stały
 WG - kocioł gazowy CO
 P - piec pokojowy
 K - piec kuchenny
 Z - piec żar.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
STRYCH													
III P		P ₁₄				K ₁₄							
II P	K ₁₁		P ₁₁				Z ₁₂	WK ₁₀					
I P			P ₈	WG ₈				WG ₇				Z ₅	
PARTER						WK ₄							P ₁
PIWNICA													

Nie sprawdzono M-3 i 13 ze względu na ciężką nieobecność lokatorów.

UZUPEŁNIENIE O M-3 DO OPINII NR. 005948 DOTYCZY ULICY WSCHODNIEJ 4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TRZYCH													
I P		P ₁₄				K ₁₄							
II P	K ₁₁		P ₁₁				Ż ₁₂	COK ₁₀					
III P			P ₈	W ₈				COK ₇			Ż ₅		
			Π					W ₅	Π				
ARTER	COK ₃ KOMINER ₃					COK ₄		W ₃				P ₁	
TAJNICA													

M-3: piec COK w przedpokoju - brak wentylacji nawiewnej a wywiewna nieprawidłowa w przewodzie nr. 9 (brak ciągu). Palenisko kominowe z otwartą kominą w pokoju nieprawidłowo podłączony do przewodu nr. 1 (brak układu zawodpornego). Do czasu zamontowania prawidłowego układu wpisać palenisko do przewodu zamierzać - zabrak paleniska. Brak wentylacji wywiewnej w kuchni i łazience.

