

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 666-000-20-54

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 621A

z dnia 1-06-2015

z kontroli przewodów kominowych w budynku

BOK „Podgórze”

2015-06-11

administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK Podgórze
położonym w Wałbrzychu przy ul. KASZUBSKA nr 21

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Stan techniczny przewodów jest dobry, w dniu kontroli przewody szczelne
2. Podłączenia do przewodów są wykonane *nieprawidłowo*
3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych jest *prawidłowy*
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 dot pkt 2 *nieprawidłowo, junkers z mieszk nr 2 w wentylacji – zakaz używania*
6. *w mieszkaniu nr 9 wentylacje z kuchni i łazienki w jednym przewodzie - nieprawidłowo*
7. Stwierdzone usterki i zaniechania wykazane w protokole i załączniku szkic podłączeń należy usunąć *natychmiast*.

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.


Protokół otrzymują:

1. Administrator – użytkownik budynku
- 2.
3. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

KASZUBSKA 21

Str 1/2

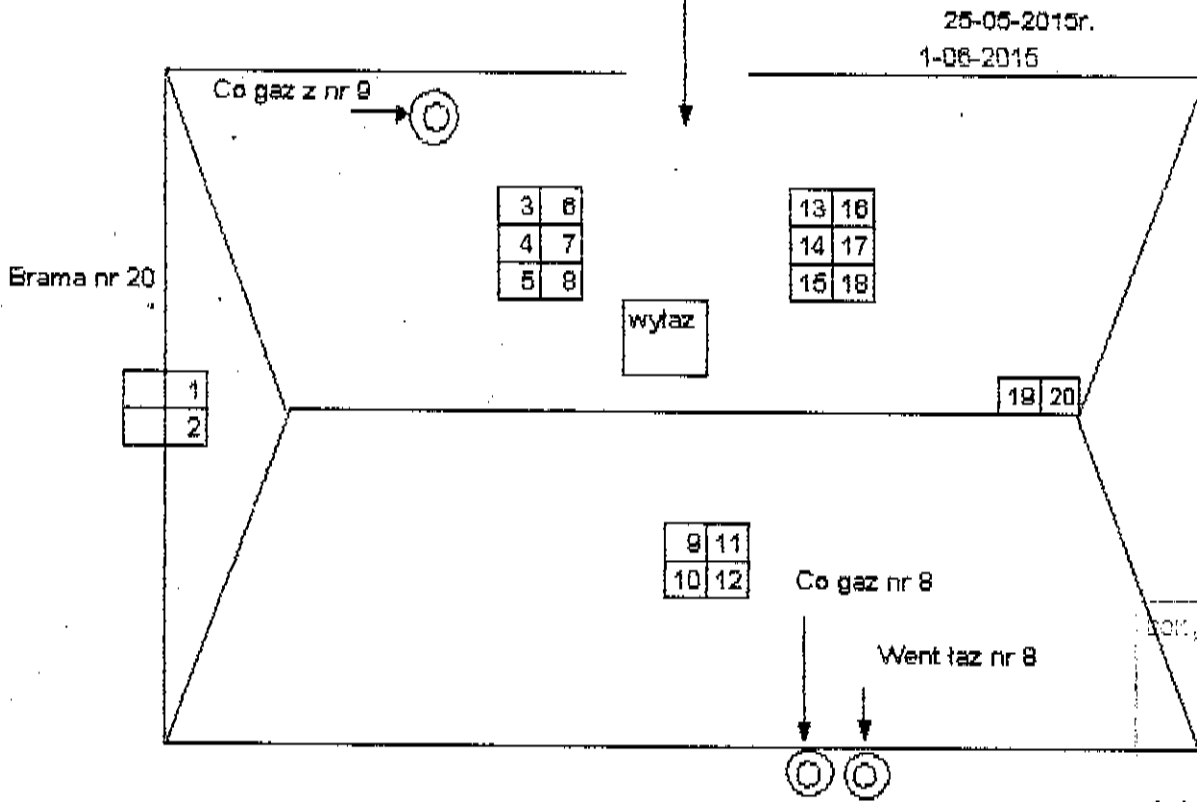

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				strych
			Wk									Co			Wk					II p
			Wk	Wk								Co	Wk		Wk					
			9	8								7			7					
			Wk	Wk								Co	Wk		Wk					I p
			6	5	6	6						5	5	4	4			P	4	
			Wk	Wk			Wk							Wk						
	P	K	3	3	2		3	3	2			2		1				Co	gaz	parter
																		1		
																				piwnica

Kominy są w stanie dobrym , w dniu kontroli przewody szczelne .

W przewodzie nr 7 dwa junkersy z mieszk nr 3 i 6 .

KASZUBSKA 21

Str. 2/2

- Mieszk nr 1 brak wenty wyw w kuchni, nieprawidłowe podłączenie w przewodzie nr 14 wentyl łaz i junkers z mieszk nr 4 , uszczelnione oknami PCV
- Mieszk nr 2 nieprawidłowo włączony "junkers" do przewodu wentylacji - zakaz używania
- Mieszk nr 3 nieprawidłowa aluminiowa rura spalin
- Mieszk nr 4 brak wentylacji wywiewnej w kuchni, mieszkanie uszczelnione oknami PCV zakaz używania "junkersa"
- Mieszk nr 5 wentylacja wywiewna łazienki razem z junkersem z mieszkania nr 2
- Mieszk nr 6 went łaz nieprawidłowa na zewnątrz , brak nawiewu dla pieca Co,
- Mieszk nr 7 zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki, brak wentylacji wywiewnej w kuchni
- Mieszk nr 8 zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki , uszczelnione oknami PCV
- Mieszk nr 9 zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki, wentylacja wywiewna z kuchni i łazienki włączone są do tego samego przewodu- nieprawidłowo

2015-06-11

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj