

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 335
z dnia 29-02-2016**

z kontroli przewodów kominowych w budynku

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
50-801, Wąbrzych, ul. Głuszyckiej 25
tel. (074) 84 23 268
0119 886 000 70 54

administrowanym przez MZB Sp. z o.o BOK PODGÓRZE
położonym w Wąbrzychu przy ul. Głuszyckiej nr 25

SOK „PODGÓRZE” Wąbrzych

2016 -03- 03

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Stan techniczny przewodów ponad dachem jest *dobry*,
2. Podłączenia do przewodów są wykonane *prawidłowo*,
3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*,
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów dymowych, jest *prawidłowy*,
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 kominiek z mieszk nr 10 nie posiada wkładu żaroodpornego.
6. Stwierdzone usterki i zaniechania wykazane w protokole i załączniku szkic podłączeń należy usunąć natychmiast (*patrz szkic podłączeń*)

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

Protokół otrzymują:

1. Administrator – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

Danlel Siara

**Za zgodność
z oryginałem**

INSPEKTOR
ds. Utrzymania budynków
Grzegorz Błędzuch

ORYGINAŁ


GŁUSZYCKA 25

19-01-2016

29-02-2016

Str. 1/2

ORYGINAŁ

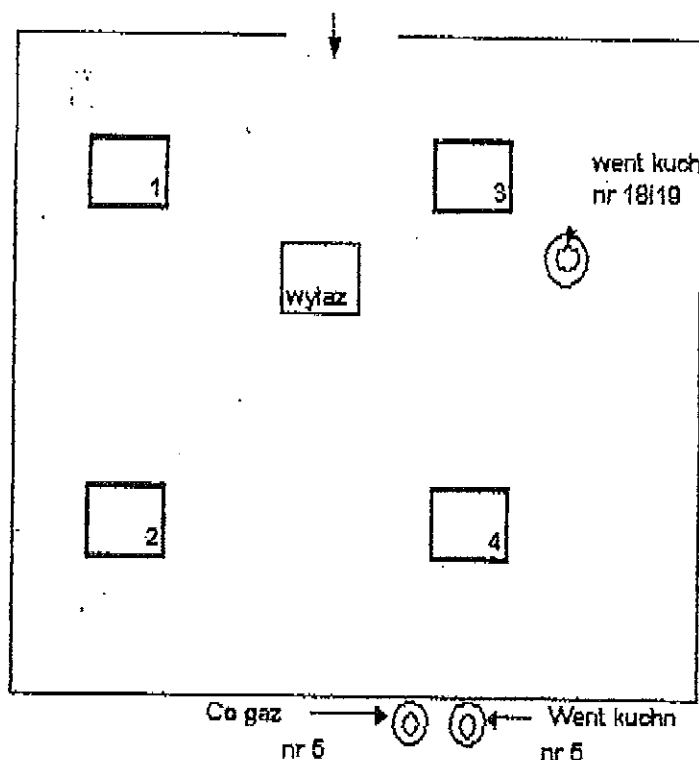

ORYGINAŁ

BOK „PODGÓRZE” Wałbrzych

2016-03-03

ORYGINAŁ

	1	2	3	4
	P 15	P 17	P 18	K 17 Co 18/19
	Kom 2	10 2	K 13	P 14 P 14
			Co 7	
	wk 4 P 4	Ca 3		Ca 1+2

strych

III p

II p

I p

parter

piwnica

Przewody 60 x 50cm

Kominy ponad dachem stan dobry
w dniu kontroli przewody szczelne

Brak jest kominów wentylacyjnych!

Za zgodność
z oryginałemINSPEKTOR
ds. Utrzymywania Budynków
Grzegorz Hłodczuk

ORYGINAŁ

Mieszk nr 1+2 brak wentyl wywiewnej w kuchni i łazience, brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co
zrealizowane przez BOK
Głog

Mieszk nr 3 brak wentyl wywiewnej w kuchni i łazience, brak nawiewu z zewnątrz, piec Co na przed pokoju
brak wentylacji w przed pokoju

Mieszk nr 4 wentylacja wywiewna w kuchni włączona nieprawidłowo do komina dymowego !!! Mieszkanie
uszczelnione

Mieszk nr 5 bez uwag

Mieszk nr 6 brak wentylacji wywiewnej w kuchni, ogrzewane elektrycznie, uszczelnione nowymi oknami

Mieszk nr 7 brak wentyl wywiewnej w kuchni, brak wentylacji nawiewnej dla pieca Co, wentyl wywiewna z łaz
nieprawidłowa na zewnątrz, uszczelnione oknami PCV

Mieszk nr 8+9 ogrzewane elektrycznie, brak prawidłowej wentylacji wywiewnej

Mieszk nr 10 brak wentyl wywiewnej w kuchni i łazience, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki
palenisko kominek nie posiada wkładu żaroodpornego

Mieszk nr 12 brak wentylacji wywiewnej w kuchni

Mieszk nr 13 brak wentylacji wywiewnej w kuchni

Mieszk nr 14 brak wentylacji wywiewnej w kuchni

Mieszk nr 15 nieprawidłowa wentyl wywiewna w kuchni i łazience, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki

Mieszk nr 17 wentylacja wywiewna w kuchni zewnętrzna prawidłowa, nawiewniki w oknach

Mieszk nr 18+19 brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co, okna PCV brak nawiewników

BOK „PODGÓRZE” w Głogowie

2016 -03- 03

Za zgodność
z oryginałem

INSPEKTOR
do. Utrzymania budynków
Grzegorz Niedziela