

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 773 KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY
z dnia 30-06-2016 „ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 8
z kontroli przewodów kominowych w budynku (74) 84 23 230
tel. 88 400 00 20-54

administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK Podgórze
położonym w Wałbrzychu przy ul. TUNELOWA nr 6

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Stan techniczny przewodów jest dostateczny
2. Podłączenia do przewodów są wykonane *nieprawidłowo*
3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów kominowych jest *prawidłowy*
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 dot. pkt. 2 *nieprawidłowo w przewodzie nr 6 podłączony piec Co z nr 2 i piec grzewczy z nr 4*
6. Stwierdzone usterki i zaniedbania wykazane w załączniku szkic podłączeń należy usunąć natychmiast.

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

Protokół otrzymują:


1. Administrator – użytkownik budynku
2. a/a

WISŁA
M. Kominiarski
Daniel Siara

TUNELOWA 6

30-06-2016

Str 1/2

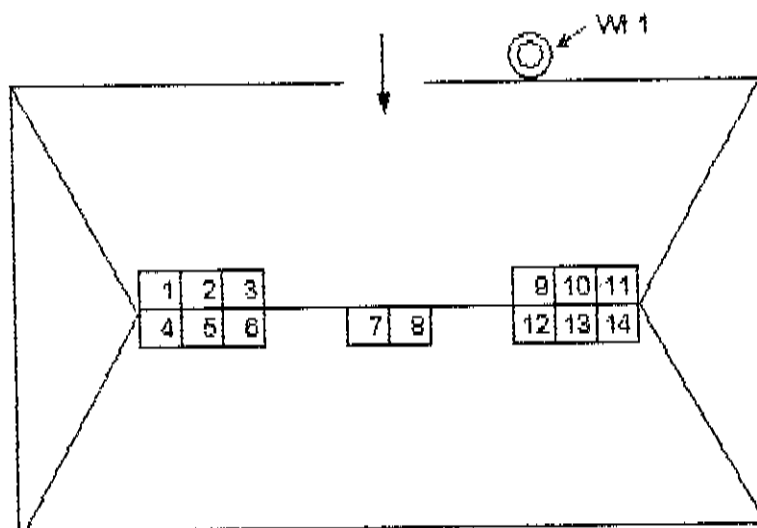

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														strych
														strych
					Co 6			Co 5	wk 5					II p
P 4	wk 4		P 4			P 4				wk 3	Co 3			I p
	wk 2								wk 1			Co 1		parter
					Co 2									piwnica

Kominy do przebudowy , ławy kominowe do wymiany

Przewód nr 6 i 12 wymiar na wylocie 25x25cm , pozostałe 14x14cm

W dniu kontroli kominy szczelne

nieprawidłowe podłączenia w przewodzie nr 6

TUNELOWA 6

Str 2/2

Mieszk nr 1 bez uwag

Mieszk nr 2 brak wentyl wywiewnej w łazience, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki, uszczelnione oknami PCV- brak nawiewników, brak wentylacji wywiewnej w kotłowni (piwnica)

✓ Mieszk nr 3 wentylacja wywiewna z łazienki na zewnątrz nieprawidłowa, brak nawiewu w drzwiach łazienki brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co, uszczelnione oknami PCV -brak nawiewników

Mieszk nr 4 wentylacja wywiewna z łazienki na zewnątrz nieprawidłowa, brak nawiewu w drzwiach łazienki uszczelnione oknami PCV - brak nawiewników

Mieszk nr 5 wentylator elektr z łazienki na zewnątrz do likwidacji, ✓zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki uszczelnione oknami PCV - brak nawiewników

Mieszk nr 6 zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki, brak wentylacji wywiewnej w łazience, brak wentylacji wywiewnej w kuchni, brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co, uszczelnione oknami PCV- brak nawiewników.