


**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 498
z dnia 27-03-2018

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK PODGÓRZE
położonym w Wałbrzychu przy ul. Gluszyckiej nr 39

KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 802-444-94-22

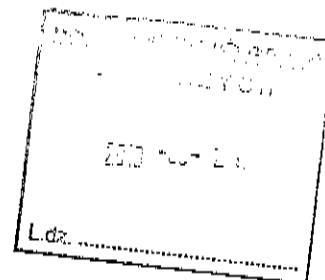

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Stan techniczny przewodów kominowych jest dobry w dniu kontroli przewody szczelne
2. Podłączenia do przewodów są wykonane *prawidłowo oprócz pieca Co z mieszk nr 14 podłączonego w przewodzie nr 1*
3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów kominowych jest *prawidłowy*
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-3- *niesprawdzone mieszkania nr 3, 6, 7, 10*
6. Stwierdzone usterki i zaniedbania wymienione w załączniku szkic podłączeń i w protokole należy usunąć natychmiast

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.


Protokół otrzymują:

1. Administrator – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI


Daniel Stara
Daniel Stara

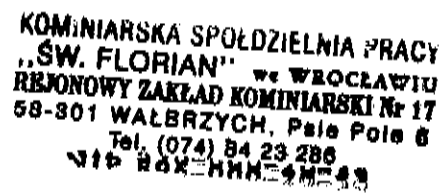

piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara


- Mieszk nr 1 Kocioł gazowy (kondens) podłączony do układu zewnętrznego, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki wentylacja łazienki żetowa
- Mieszk nr 2 wykonano nawiew
- Mieszk nr 3 niesprawdzone
- Mieszk nr 4 i 5 wykonano nawiew o średn 150mm, zamontowano nawiewniki szt 3, okap elektr do odłączenia, wentylator elektryczny w łazience do odłączenia
- Mieszk nr 6 niesprawdzone
- Mieszk nr 7 niesprawdzone
- Mieszk nr 8 brak wentylacji w łazience, w Wc wentylator elektr przez ścianę na zewnątrz -odłączyć, okna PCV nie posiadają nawiewników. nieprawidłowy łącznik pieca przenośnego w pokoju -wymienić
- Mieszk nr 9 bez uwag
- mieszk nr 10 niesprawdzone
- Mieszk nr 12 uszczelnione oknami PCV, jest nawiew z zewnątrz o średr
- Mieszk nr 13 wykonano nawiew, zamontowano nawiewniki szt 2, okap elektr wyprowadzony nieprawidłowo przez ścianę- odłączyć,
- Mieszk nr 14 wykonano nawiew okna PCV nie posiadają nawiewników
- Mieszk nr 15 wykonano nawiew, okna PCV posiadają nawiewniki szt 3
- Mieszk nr 16 wykonano nawiew, zamontowano wkład dla Co, wentylacja z łazienki kratka przez ścianę na korytarz - nieprawidłowa
- Mieszk nr 17 wykonano nawiew w dniu kontroli zaklejony, okna PCV nie posiadają nawiewników, okap elektr przez ścianę na zewnątrz odłączyć brak wentylacji wywiewnej w łazience

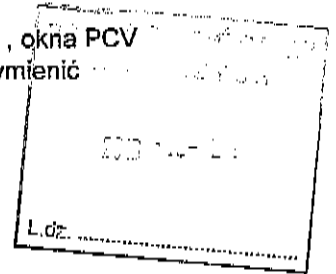

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRAC
 „ŚW. FLORIAN” w WROCŁAWIU
 REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
 58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
 Tel. (074) 84 23 286
 NIP 896-000-98-34

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara

27-03-2018
20-04-2018

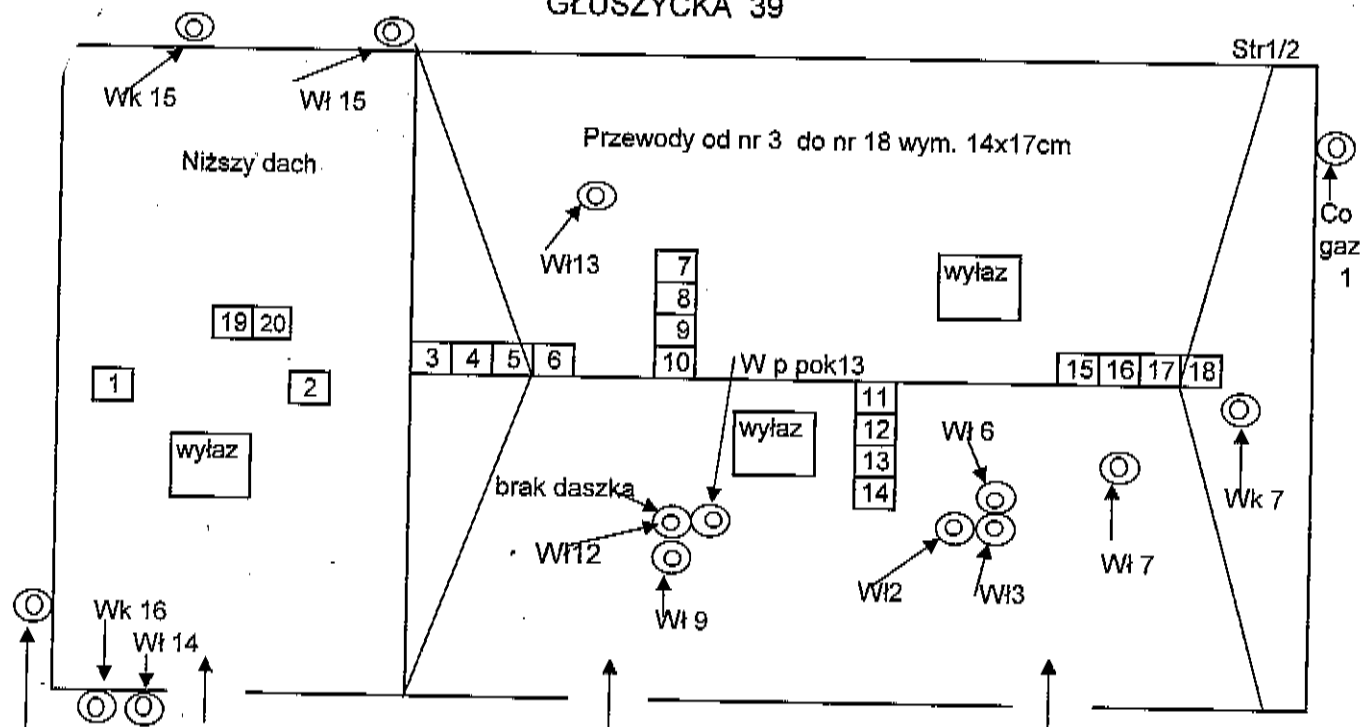[illegible]

strych

11 p

ip

parter

piwnica

„SW. JERONIM” WŁOCŁAWO
MELJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
Kt 652-788-54


MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Daniel Stara

Głuszycka 39

Str 2/2

- Mieszk nr 1 Kocioł gazowy (kondens) podłączony do układu zewnętrznego , zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki wentylacja łazienki żetowa
- Mieszk nr 2 wykonano nawiew
- Mieszk nr 3 bez uwag
- Mieszk nr 4 i 5 wykonano nawiew o średn 150mm , zamontowano nawiewniki szt 3, okap elektr do odłączenia , wentylator elektryczny w łazience do odłączenia
- Mieszk nr 6 bez uwag
- Mieszk nr 7 bez uwag
- Mieszk nr 8 brak wentylacji w łazience , w Wc wentylator elektr przez ścianę na zewnątrz -odłączyć , okna PCV nie posiadają nawiewników. nieprawidłowy łącznik pieca przenośnego w pokoju - wymienić
- Mieszk nr 9 bez uwag
- mieszk nr 10 bez uwag
- Mieszk nr 12 uszczelnione oknami PCV , jest nawiew z zewnątrz o średn
- Mieszk nr 13 wykonano nawiew , zamontowano nawiewniki szt 2 , okap elektr wyprowadzony nieprawidłowo przez ścianę- odłączyć,
- Mieszk nr 14 wykonano nawiew okna PCV nie posiadają nawiewników
- Mieszk nr 15 wykonano nawiew , okna PCV posiadają nawiewniki szt 3
- Mieszk nr 16 wykonano nawiew , zamontowano wkład dla Co , wentylacja z łazienki kratka przez ścianę na korytarz - nieprawidłowa
- Mieszk nr 17 wykonano nawiew w dniu kontroli zaklejony , okna PCV nie posiadają nawiewników, okap elektr przez ścianę na zewnątrz odłączyć brak wentylacji wywiewnej w łazience

 MISTRZ KOMINIARSKI


Daniel Stara