

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17


PROTOKÓŁ Nr 498
z dnia 27-03-2018

z kontroli przewodów kominiowych w budynku

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN”
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WĄLBŹYCH, Pole 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 802-904-94-49

administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK PODGÓRZE
położonym w Wąlbzych przy ul. Głuszyckiej nr 39

KONTROLA STWIERDZEŃ:

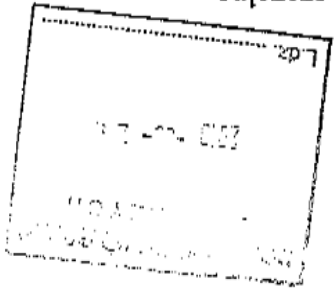

1. Stan techniczny przewodów kominiowych jest dobry w dniu kontroli przewody szczelne
 2. Podłączenia do przewodów są wykonane prawidłowo oprócz pieca Co z mieszki nr 14 podłączanego w przewodzie nr 1
 3. Urządzenia kominiowe działają prawidłowo
 4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów kominiowych jest prawidłowy
 5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-3 - niesprawdzone mieszkania nr 3, 6, 7, 10
 6. Stwierdzone ustępki i zaniechania wymienione w załączniku szkic podłączeń i w protokole należy usunąć natychmiast
- Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione ustępki w stanie technicznym należy usunąć w terminie j.w.

Protokół otrzymują:

1. Administrator – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara

Mieszek nr 1 Kocioł gazowy (kondens) podłączony do układu zewnętrznego, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki wentylacja łazienki zetowa wykonano nawiew

Mieszek nr 3 niesprawdzone

Mieszek nr 4 i 5 wykonano nawiew o średn 150mm, zamontowano nawiewniki szt 3, okap elektr do odłączenia, wentylator elektryczny w łazience do odłączenia

Mieszek nr 6 niesprawdzone

Mieszek nr 7 niesprawdzone

Mieszek nr 8 brak wentylacji w łazience, w Włc wentylator elektr przez ścianę na zewnątrz-odłączyć, okna PCV nie posiadają nawiewników. nieprawidłowy łącznik pieca przenośnego w pokoju - wymienić

Mieszek nr 9 bez uwag

Mieszek nr 10 niesprawdzone

Mieszek nr 12 uszczelnione oknami PCV, jest nawiew z zewnątrz o śred

Mieszek nr 13 wykonano nawiew, zamontowano nawiewniki szt 2, okap elektr wyprowadzony nieprawidłowo przez ścianę-odłączyć,

Mieszek nr 14 wykonano nawiew okna PCV nie posiadają nawiewników


Mieszek nr 15 wykonano nawiew okna PCV posiadają nawiewniki szt 3

Mieszek nr 16 wykonano nawiew, zamontowano wkład dla Co, wentylacja z łazienki kratka przez ścianę na korytarz - nieprawidłowa

Mieszek nr 17 wykonano nawiew w dniu kontroli zaklejony, okna PCV nie posiadają nawiewników, okap elektr przez ścianę na zewnątrz odłączyć brak wentylacji wentylowej w łazience

KOM. N. ANSKA SP. J. Z. I. N. I. A
S. W. F. L. O. R. I. A. N.
R. E. J. O. N. O. W. Y. Z. A. K. L. A. D. K. O. M. I. N. I. A. R. S. K. I. N. O. 17
58-301 W. A. L. B. R. Z. Y. C. H. P. o. i. e P. o. i. e 8
Tel. (074) 84 23 286
NIP 896-000294-34

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara

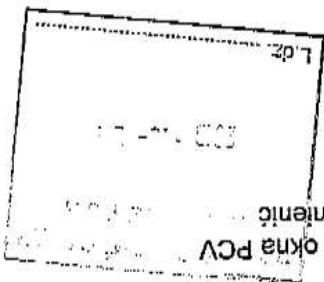

KO... SPOŁECZNOŚCI
KRAJOWY ZWIĄZOK
REJONOWY ZWIĄZOK KOMINIARSKI nr 17
52-501 WARSZAWA, Póle Pole 8
Tel. (024) 84 85 286
Fax (024) 84 85 286

Głuszycka 39

Str 2/2

Mieszek nr 1 Kocioł gazowy (kondens) podłączony do układu zewnętrznego, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki

wentylacja łazienki zewnętrzna

Mieszek nr 2 wykonano nawiew

Mieszek nr 3 bez uwag

Mieszek nr 4 i 5 wykonano nawiew o średn 150mm, zamontowano nawiewniki szt 3, okap elektr do odłączenia , wentylator elektryczny w łazience do odłączenia

Mieszek nr 6 bez uwag

Mieszek nr 7 bez uwag

Mieszek nr 8 brak wentylacji w łazience , w WC wentylator elektr przez ścianę na zewnątrz -odłączyć , okna PCV nie posiadają nawiewników, nie posiadają nawiewników, nieprawidłowy łacznik pieca przenośnego w pokoju - wymienić

Mieszek nr 9 bez uwag

Mieszek nr 10 bez uwag

 
Mieszek nr 12 uszczelnione oknami PCV , jest nawiew z zewnątrz o średr

Mieszek nr 13 wykonano nawiew , zamontowano nawiewniki szt 2 , okap elektr wyprowadzony nieprawidłowo przez ścianę -odłączyć, okna PCV nie posiadają nawiewników

Mieszek nr 15 wykonano nawiew , okna PCV posiadają nawiewniki szt 3

Mieszek nr 16 wykonano nawiew , zamontowano wkład dla Co , wentylacja z łazienki kratka przez ścianę na korytarz - nieprawidłowa

Mieszek nr 17 wykonano nawiew , w dniu kontroli zaklejony , okna PCV nie posiadają nawiewników, okap elektr przez ścianę na zewnątrz odłączyć brak wentylacji wywiewnej w łazience

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara