
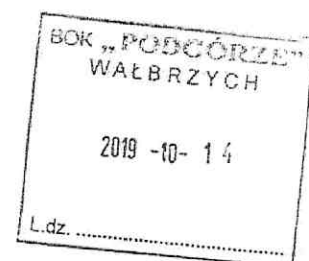


KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
 „SW. FLORIAN” we WROCŁAWIU OKRĘŻNA nr 6
 REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
 58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
 tel. 74 84-23-286
 NIP 896-000-20-54

10.10.2019r.

Str 1/2

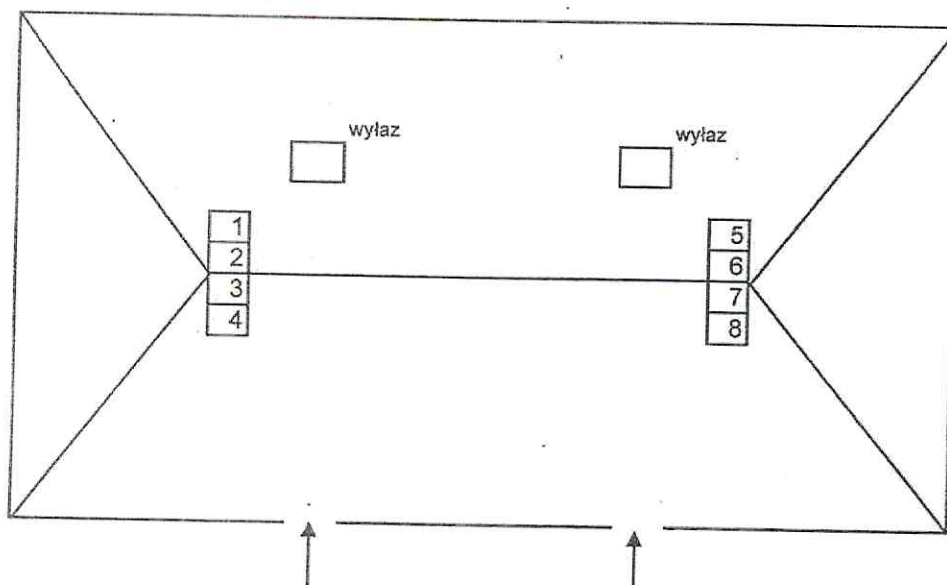

	1	2	3	4	5	6	7	8	
									strych
			Co	Wk			W		
	P		gaz			Co	W		I p
	2		2			4	4		
					P		W	Co	parter
					3			gaz	
								3	
		Co							piwnica
mb	15	15	15	15	15	15	15	15	

stan techniczny kominów jest dobry w dniu kontroli przewody szczelne .
 Przewody nr 2 i 6 wymiar 17x17cm pozostałe 14x17cm

Należy wymienić ławy kominowe .

OKREŻNA nr 6

Str 2/2


Mieszk nr 1 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i łazience , brak wymaganej wentylacji wywiewno-nawiewnej w pomieszczeniu z piecem Co - piwnica, okna PCV brak nawiewników

Mieszk nr 2 brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla kotła gazowego (otwarta komora) okna PCV nie posiadają nawiewników

Mieszk nr 3 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i łazience zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki, brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla kotła gazowego bez której kocioł gazowy nie może być bezpiecznie używany, okna PCV brak nawiewników

Mieszk nr 4 wentylacja z kuchni wyprowadzona na zewnątrz nieprawidłowo , gazowy podgrzewacz wody junkers włączony nieprawidłowo do wentylacji natychmiast odłączyć, brak jest wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co (łazienka) , zlikwidować połączenie junkersa z kominem nieprawidłowa aluminiowa rura spalin (mieszkanie bez gazu)

Uwaga w przewodzie nr 7 włączone są wentylacje z łazienki mieszk nr 4 i wentylacja z przed pokoju m. nr 3 rozwiązanie takie jest niedopuszczalne - nie można łączyć wentylacji z pomieszczeń o różnych funkcjach użytkowych .

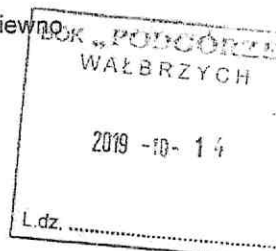

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara