

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 924
z dnia 22-08-2017**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 3
Tel (074) 84 23 28

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Sp. z o.o BOK Nowe miasto
położonym w Wałbrzychu przy ul. 11-go LISTOPADA nr 181B

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Stan techniczny przewodów jest *dobry i nadaje się do prawidłowej eksploatacji*
2. Podłączenia do przewodów są wykonane *prawidłowo oprócz przewodu nr 1 i 3*
3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów kominowych jest *prawidłowy / w przewodach kominowych /*
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 przewody nr 6,7,8 kończą się drzwiczkami w mieszkaniach
6. Stwierdzone usterki i zaniedbania wykazane w załączniku i protokole należy usunąć natychmiast
Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

Protokół otrzymują:



1. Administrator – użytkownik budynku
- 2.
3. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara



Str 1/2

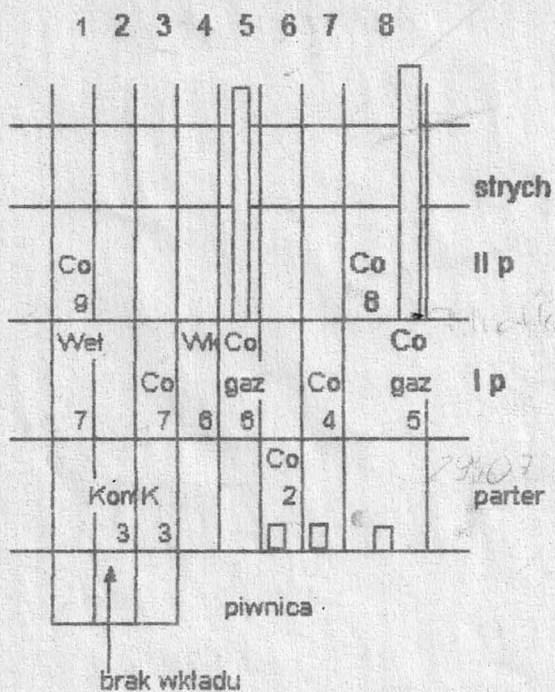

11-go Listopada 181B

Nie ma mieszk nr 1

Mieszk nr 2 brak wentylacji wywiewnej w kuchni, brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co

Mieszk nr 3 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i w łazience, palenisko kominiek nie posiada wkładu żaroodpor

Mieszk nr 4 nieprawidłowa wentylacja wywiewna z Wc na korytarz, brak wentylacji wywiewnej w kotłowni, okap elektr odłączyć - używanie zabronione, brak nawiewu dla pieca Co

Mieszk nr 5 nieprawidłowa wentylacja wywiewna z kuchni i łazienki na zewnątrz

Mieszk nr 6 brak wentylacji wywiewnej w łazience

Mieszk nr 7 brak wentylacji w kuchni, brak wentylacji w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki, okna PCV - brak nawiewników, nieprawidłowo podłączony wentylator elektryczny w łazience przew nr 1, nieprawidłowe podłączenie pieca Co w przew nr 3

Mieszk nr 8 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i łazience. Brak wentylacji wywiewno-nawiewnej w kotłowni

Mieszk nr 9 brak wentylacji wywiewnej w kuchni, łazience i kotłowni, brak nawiewu dla pieca Co, okna PCV - brak nawiewu dla pieca Co

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara