


RZUT STROPU NAD PIWNICĄ

Skala 1:50

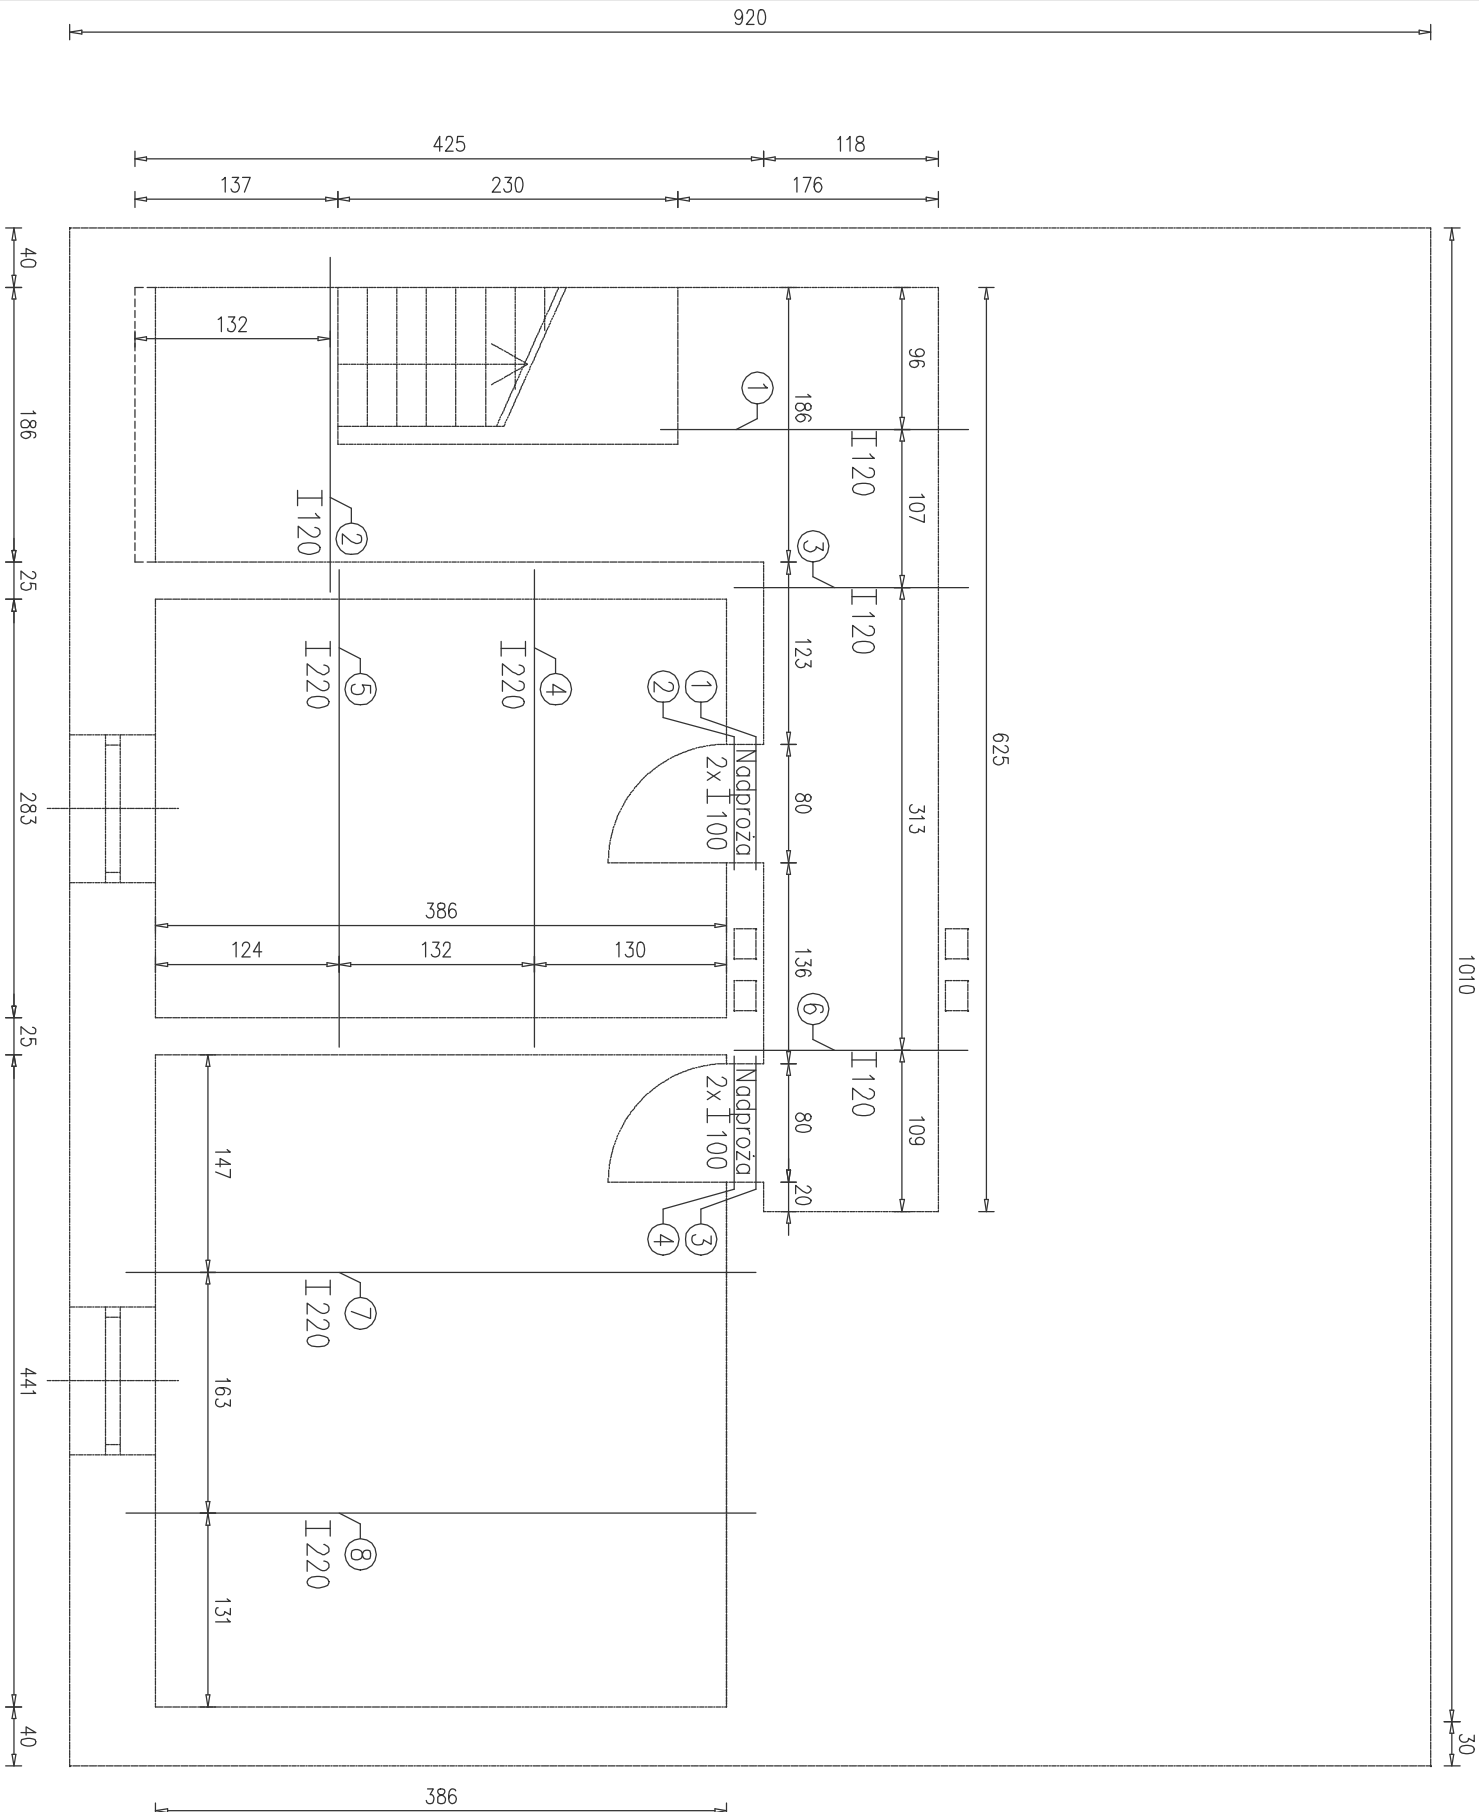

Belki stropowe I 120

- 4 BELKI W STANIE ZADOWALAJĄCYM NADAJĄCE SIĘ DO DALSZEJ EKSPLOATACJI.
- 5 WYMAGAJĄ OCZYSZCZENIA Z KOROZJI ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
- 7
- 8

Belki stropowe I 220.


- 1
 - 2
 - 3
 - 6
- BELKI SILNIE SKORODOWANE WYMAGAJĄCE OCZYSZCZENIA, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO ORAZ WYKONANIA KONSERWACJI WSPORCZEJ

Nadproża wykonane z I100.

NADPROŻA 1 I 2 SKORODOWANE W STOPNIU ŚREDNIM. WYMAGAJĄ OCZYSZCZENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

- Odstosować otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
- Elementy konstrukcji stalowych należy oczyścić ręcznie bądź mechanicznie do stopnia St2/3, a następnie odkurzyć i odtłuścić.
- Pomalować podkładem do gorzej przygotowanego podłoża Acrotan OT na grubość min. 60µm
- Pomalować farbą epoksydową Monopox Metalcoat ZL-70 kolor wg. RAL – narażenie do kat. C4
- Należy uzupełnić tynki na stropach i pomalować farbą krzemionową (silkatową).



58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2
tel: 601-480-187, e-mail: pawelgol@p.p.pl

Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych, Krzywoustego 18A

TEMAT: Ocena stanu technicznego stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym przy ulicy Krzywoustego 18A w Wałbrzychu

STADIUM: EKSTERTYZA TECHNICZNA

ADRES: Wałbrzych, Krzywoustego 18A
działka nr 111/1, obręb nr 0032 Gaj

| | DATA | PODPIS |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| PROJEKTANT: | mgr inż. Paweł Gołan | |
| uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10 | 11.04.2019 | |
| NAZWA RYS.: | Rzut stropu nad piwnicą | SKALA 1:50 NR 01 |